

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	QPG-FR1EXEG	冷凍パン	国 [O1] 174720
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
928.817km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,450 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,360 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース コモンレール滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き、操作不良 アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボディキー2本(固着)、エアドライヤーオイル滲み、後方右真ん中車高灯電球切れ、左前2・3番目マーカー電球切れ
記録簿 有(H28/3~R5/3)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	2	3	
	—	—	
5	7	5	5
5	6	3	3
スベア		—	7

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>

<u>スペア</u>	—	—	<u>11R22.5 14PR</u>
素材：スチール	備考：スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA1809-5 「B990330」	平成11年5月
【備考】※上物年式違い。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、庫内灯4ケ、水抜き穴4ケ、左観音式サイドドア、リア観音式ドア			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	UT-1200SR	平成27年
【備考】-30℃設定、庫内温度1H後（12℃→3℃）、TSD電源不可。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

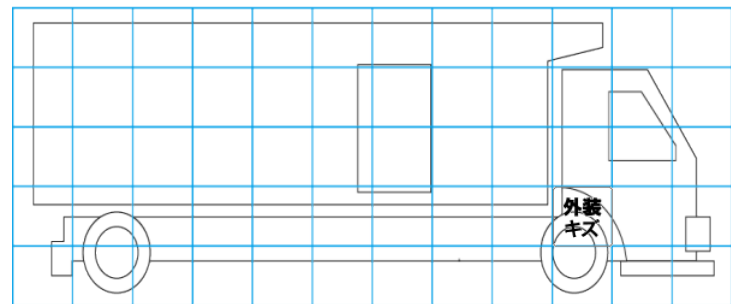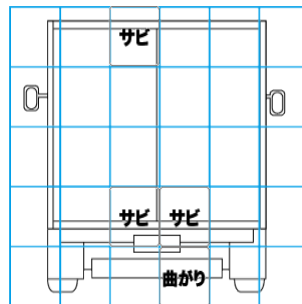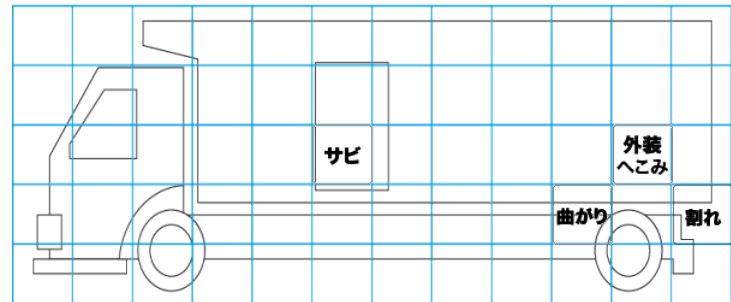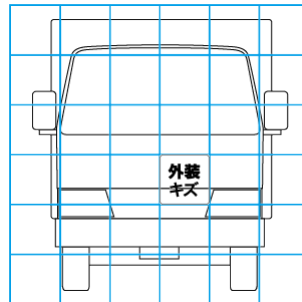

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------