

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年2月	2KG-FR1EHG	冷凍ウィング	FR1EH-100141-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
246,938km	410PS/302KW	M/T 7速	エア-	長:9,420 mm 幅:2,310 mm 高:2,340 mm 門高:2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 床キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルカバー付
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	ビニオンシール
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本、ボデーキー1本、庫内灯2箇所不灯、右リヤ工具箱土台破損 7/25スペアキー車載済み轟木

記録簿 有 (H31/1~R4/2)

タイヤ残量





単位: mm

	13		13	
	—		—	
13	13	13	13	
10	10	10	10	
スベア		11	—	

タイヤサイズ			
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMB 「W7JA407」	平成16年2月
【備考】※ボディー年式違い。ラッシングレール2段、庫内灯4個、ジョロダー4列、エアラインレール、水抜き穴4箇所、パレティナガイド、巻熱材（リヤ75mm.サイドなし）庫内灯1箇所不灯、右前ウイングキャッチ欠損、アオリ釜みの為ロックしにくい			
冷凍機	サーモキング	UT1200 「GLW1154S74」	平成30年
【備考】-29℃設定 1h（20.7℃→1.0℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

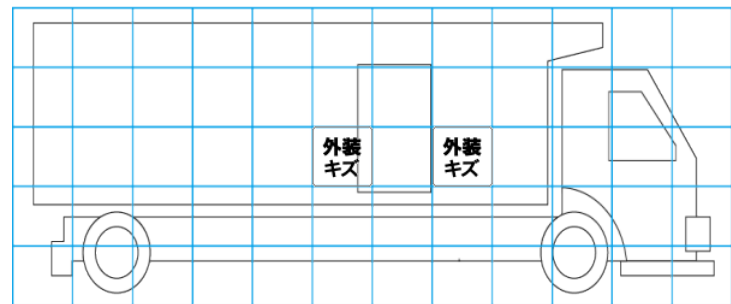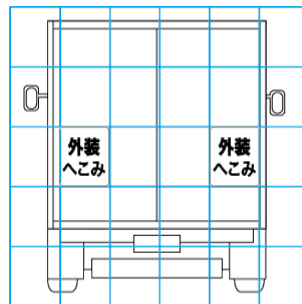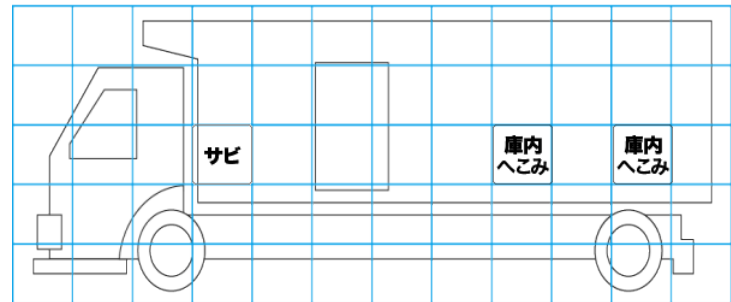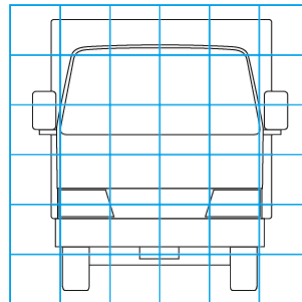

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------