

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| UDトラックス | 令和 2年7月 | 2PG-BRR90T2 | 冷凍バン | BRR90-7001801 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 395.115km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,120 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,090 mm 門高: 2,080 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|----------------|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | 床材質 | / | アルミ システムフロア | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |





特記事項 キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。左ドアパネル交換・クォーターパネル補修塗装。
E/Gキー1本（スベアなし）。
記録簿 無()

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 6 | 7 | 5 | 4 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スベア | 5 | — | | スベア | 225/80R17.5 | — | |

素材: スチール 備考: リヤ・スベア再生タイヤ

| 上物仕様 | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 日本トレクス | 64-192777-1 | |
| 【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。リヤ台枠へこみ。左片開き式サイド扉。門口下部左右曲り補修有。左観音扉内補修有。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 菱重 | TDJS60A-L2 | 令和 2年 |
| 【備考】稼働時間1328h。 -30℃設定 +14℃→-12℃ 確認(1hで) | | | |
| 格納ゲート | 極東開発工業 | CG1002K-B3MRA 「20T056518N」 | 令和 2年 |
| 【備考】PG寸法: 全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機有)。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア可) |

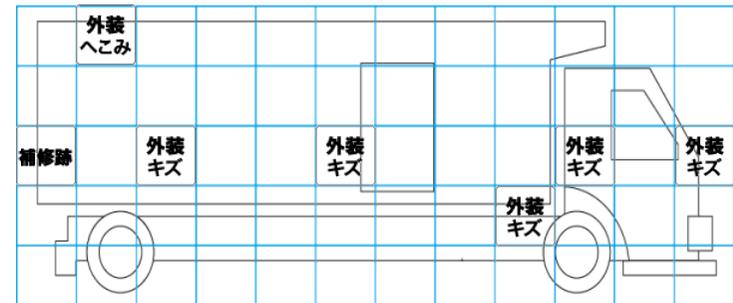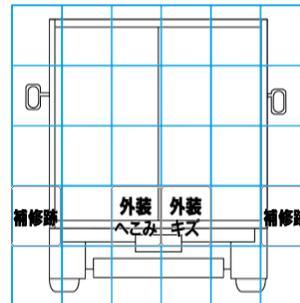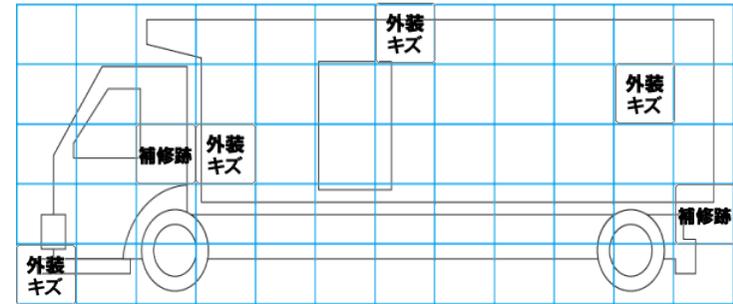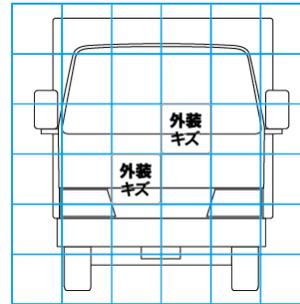

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |