

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年4月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-11918
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
423,235km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長：5,830 mm 幅：2,330 mm 高：2,100 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、汚れエグレ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	右ウォッシャーノズル欠品
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				右サイドアンダー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	△	左アンダーミラー取付割れ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リターダ	/							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。
E/Gキー2本 ボディキー2本
記録簿 有（H26/7～R6/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			225/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
6	4	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	6	—		スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KY0344-01」	平成26年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド45mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前ほ水抜き穴2ケ。リヤ保冷カーテン。床板後方浮き有。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結	デンソー	SS42LN-P42 「S50308140」	平成26年
【備考】-32℃設定 +17℃ → +1℃ 確認。 移動時間11600h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D 「S50308140」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2180mm、有効長1285mm、有効幅2010mm。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

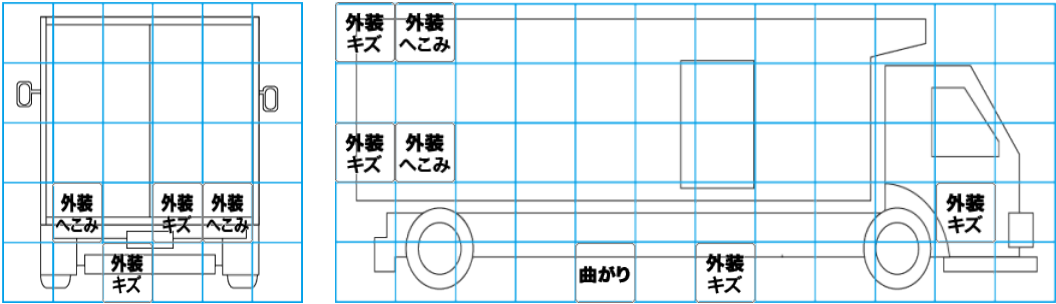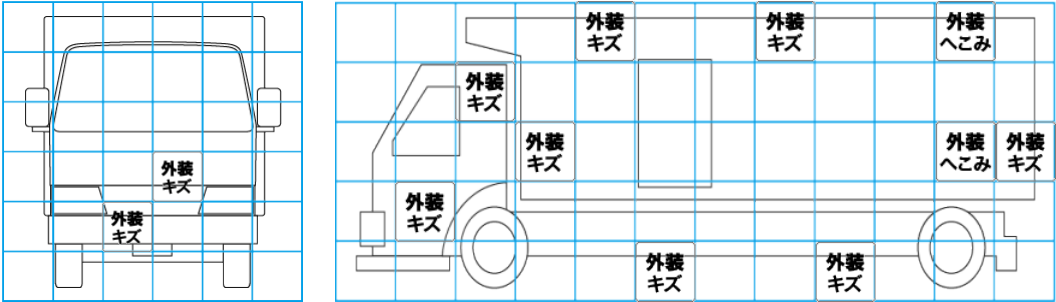

【外装】				【ボディ内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ