

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-FC9JKA	冷凍バン	FC9JKA-22948
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408,203km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長：6,360 mm 幅：2,120 mm 高：2,150 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	/	
ミッション			タコグラフ	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態				ハンドル	○	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ システムフロア			
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・傷。
エンジンキー2本。
R5/3走行距離:349,900km時クラッチOH
記録簿 有（R1/6～R5/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4TB0181	平成29年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。内張りキズ汚れ有。右観音扉内張り剥がれ。左サイドバンパー曲がりキズ。リヤ式フェンダー割れ。左観音扉ストッパー取付部穴開き。ポデー外側傷・凹み。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P42	平成29年6月
【備考】-32℃設定 +22.5℃ → -0.5℃ 確認（1h）。稼働18737h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D「S80401617」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。 左油圧シリンダーにじみ。キャストガイド曲がり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

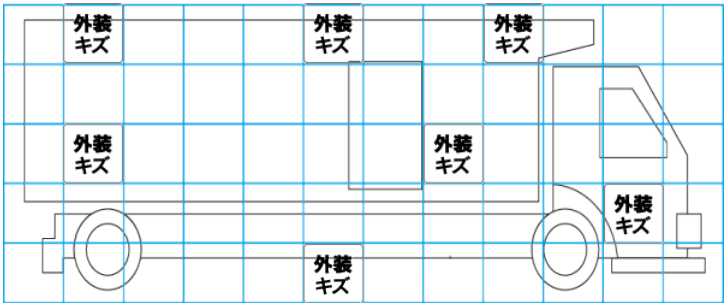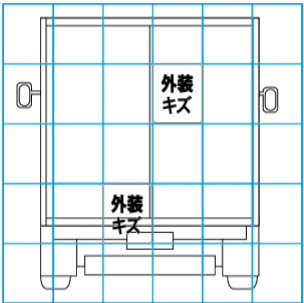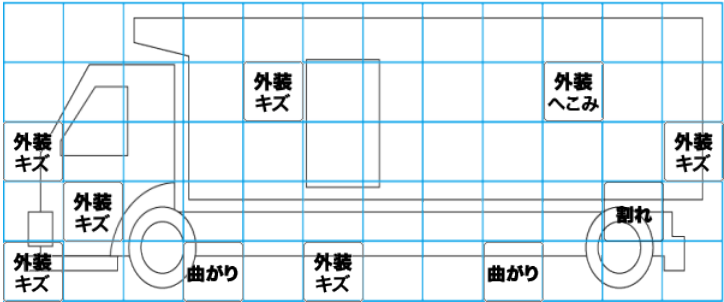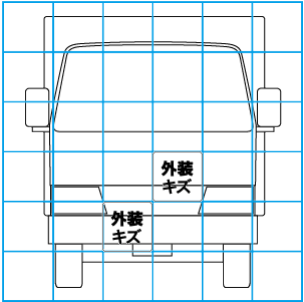

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】