

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年9月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-100181	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,176,809km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,820 mm 幅：2,280 mm 高：2,370 mm 門高：2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ボタン外れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
			タコグラフ	／		リーフサス	◎	
			上物仕様			エアサス	◎	リヤエアサス
			点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
			床材質	／	アルミ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		デフ			燃料タンク	◎	300L 300L
ギア抜け	◎					点検項目		
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							

特記事項

*2024年2月、1,076,000km時リコールにてエンジン載せ替え済（ディーラー確認済・記録簿無）。
スーパーハイルーフ、キャブ内キズ・汚れ（ヤニ汚れ大）。インパネポケット欠品。キャブチルトカバー開きワイヤー不良。
エンジンキー4本・ボデーキー5本・燃料タンクキー3本・キーレスリモコン1ヶ。





記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
2	3	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	4	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアー無			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E2549」	平成29年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ヶ。可動式間仕切り。保冷カーテン。左観音扉内補修有。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成29年
【備考】-35℃設定 +6.5℃ → -15.4℃ 確認（1hで）。稼働時間12606h。2エバ。エバ下高さ（ガード）2150mm。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003C-3MRA2 「17T068669N」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1670mm・全幅2290mm・有効長1335mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品（受信機有）。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有（リペア可）

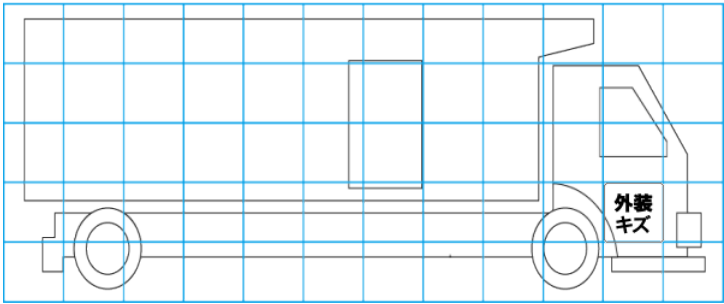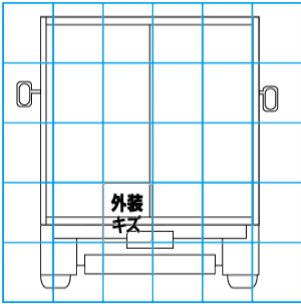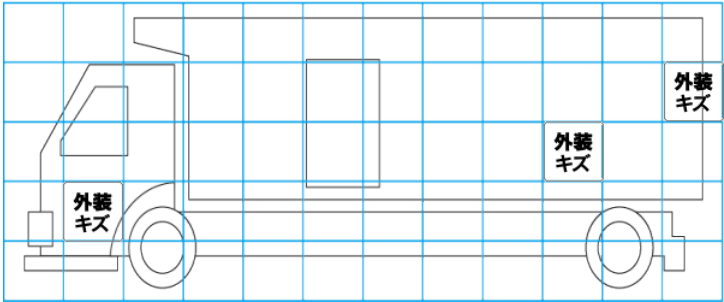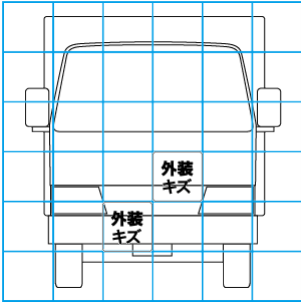

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ