

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 1年3月	2PG-CD5CA	アルミウイング	JNCMBO2C2JU032651
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
312.838km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,390 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左右テールレンズ割れ 、ハンドル戻してもウ ィンカー戻らない
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	ブレーキを強く踏んだ 時『ブレーキパッド摩 耗』の表示有り			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ミッション			ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ(不働)、サイドマーカー不灯箇所有 (LED)  
記録簿 有 (R1/7~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	2	1	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	5	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考: 2、3軸目再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-03036」	平成30年4月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック9対、パレティナガイド、渡し板、庫内キズ汚れ有り、ステンレスリヤフェンダー、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MRA2 「19T030026N」	令和 1年3月
【備考】 最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2430mm、有効幅2310mm、キャストーストッパー迄1380mm、ラジコン、ブラットホーム右側側板曲り有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

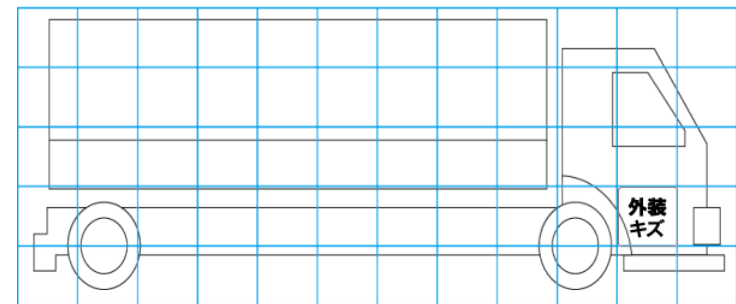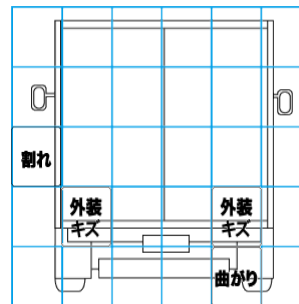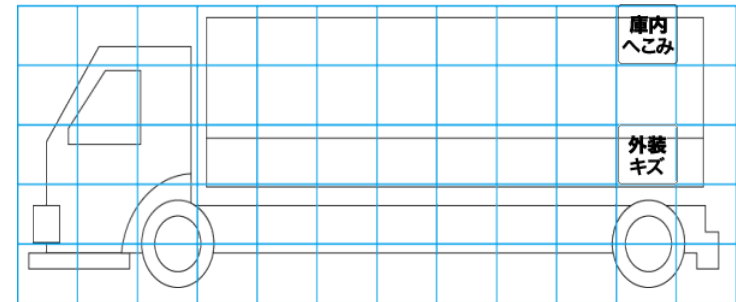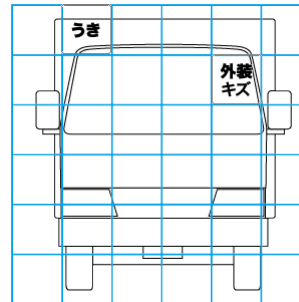

【外装】	【ボディ内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内へこみ	庫内穴あき
床汚れ	