

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2755」	平成25年
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ジョロダーレール2列。 右観音扉内張り穴あき。右観音扉枠曲がり。左門口下側曲がり。リヤ台枠左右凹み。左サイドバンパー凹み。			
冷凍機／直結	菱重	YDJS60A-L2 「361700205BL」	平成25年
【備考】-30℃設定 +3.4℃ → -11.5℃ (2h) 確認。冷え悪い。稼働時間6766h。			
【備考】			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 後方にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラ	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブブルーフェこみ。右ドアストッパー割れ（不良）。右ドアへこみ。右ビラー凹み、歪み。
※R6.8/8走行距離：288,038km時クラッチオーバーホール済み（記録簿有り）。
エンジンキー3本。ポデーキー3本。燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H25/11~R6/8)

タイヤ残量

単位：mm

8

8

8

8

5

5

—

—

—

—

スペア

5

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア





225/80R17.5

—

素材：スチール

備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

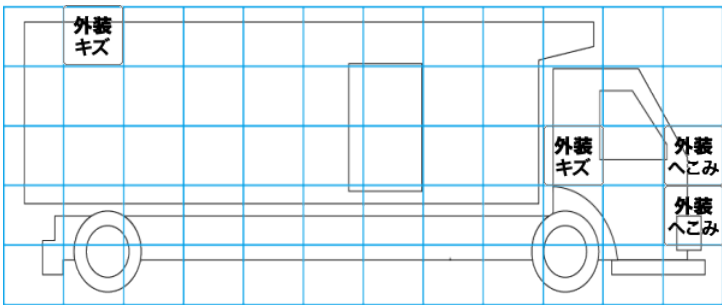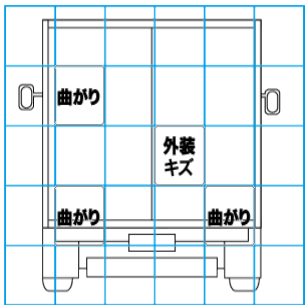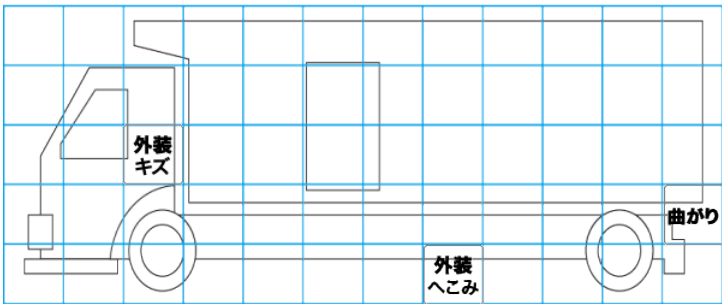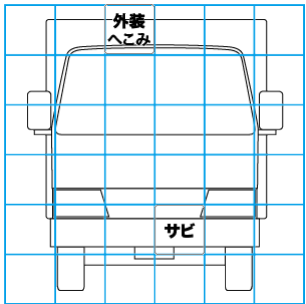

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------