

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年10月	TKG-FK64F	アルミウィング	FK64F-583861	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
810.654km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 7,240 mm 高: 2,440 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え弱い	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 シリンダヘッド 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左右アームガタ
水漏れ	○	ラジエター にじみ跡	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	○	触媒前パイプ下側穴あき	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	○	パワステポンプ廻り、 にじみ
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							




特記事項 エンジンキー3本、左右フォグランプ不灯、サイドマーカー不灯箇所、左タイヤ灯欠損、左右ステップリフレクター欠損、ボンネットパネルエンブレム外れ穴

記録簿 有 (H28/10~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		235/70R17.5	235/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	1	6	4	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	235/70R17.5	—	
素材：アルミ				備考：スベア以外スタッドレス、スベアタイヤスチールホイール			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「4X9C1439」	平成26年10月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック7対、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張り破れ有り、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー、左側ステンレス工具箱、左サイドバンパーブラケット切れ、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

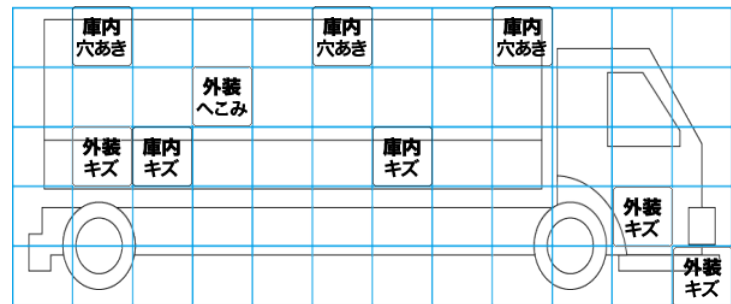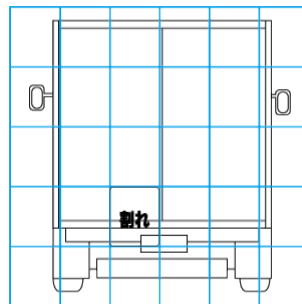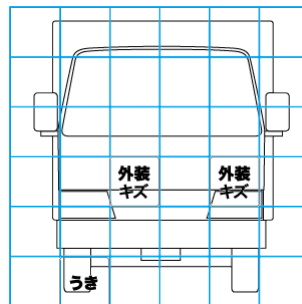

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------