

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	QPG-FTR34T2	その他	FTR34-7005519
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,163km	260PS/191KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,080 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ 破れ、へたり、 汚れ
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	◎ HID
オイル漏れ	○ ロッカーカバー、 インタークーラーホース エアド라이어下側汚 れ	オルタネーター	◎	ウィンカー	○ 右ドアウィンカー(コー ナリングランプ部)割れ 、左リヤレンズひび
水混入	◎	P/W (運転席)	△ 動かない(ヒューズO K)	ワイパー	◎
水漏れ	◎	P/W (助手席)	△ 動かない(ヒューズO K)	ミラー	○ 左右ミラーカバー擦れ 、左サイドアンダーミ ラーキャップ欠損
燃料漏れ	○ 燃料タンク しみあり	坂道発進装置	◎		
排気	◎	異常ランプ	◎		
マフラー	◎	オーディオ	○ アンテナ曲り		
ターボ	◎	バックカメラ	/		
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎		
		ETC	/		
		タコグラフ	◎ デジタル		
ミッション		上物仕様		走行関係	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
ギア鳴き	◎	床材質	/ 鉄板 縞板	リーフサス	○ シャックル摩耗
ギア抜け	◎			エアサス	◎ リヤエアサス
クラッチ	◎			パワステ	○ オイルホース にじみ
異音	◎			ハンドル	◎ 擦れ
オイル漏れ	○ ケース ATFクーラーパイプ廻 りにじみ			燃料タンク	◎ スチール 200L しみあり
リターダ	◎ 永久磁石式				
				デフ	
				点検項目	結果
				異音	◎
				オイル漏れ	◎
				デフロック	/

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、F右ショックにじみ、車高灯及びサイドマーカー不灯箇所有り(LED)、右テールレンズ割れ、右ドアプロテクター外れ





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
3	3	2	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	1	—		スペア	265/70R19.5	—	

素材: スチール 備考: 後輪左内側及び右内外再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車			
【備考】 コーション不鮮明(メーカー:太陽ボデー? 製造番号?202020 製造月3月)、ロープフック左右17対、ホロ破れ有り、サブフレーム腐食、床板樹脂材中央部(前後方向)亀裂、右側樹脂工具箱、ステンレスサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAX10-1355 「S51106246」	平成26年11月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2400mm、リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

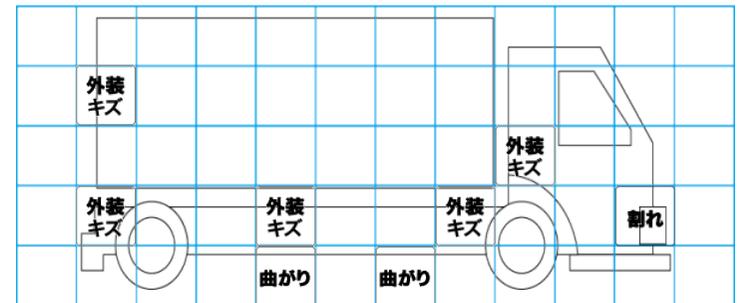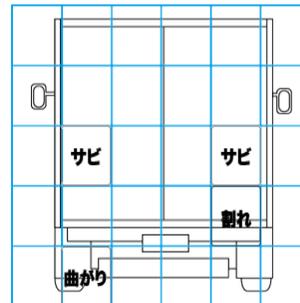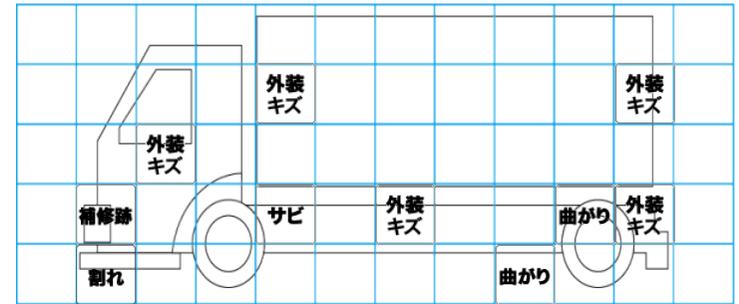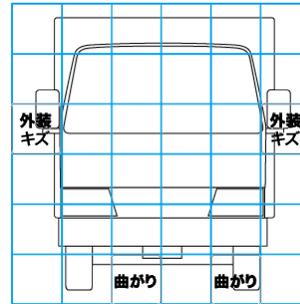

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	箱修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----