

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7097946
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
256,742km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,940 mm 幅：2,110 mm 高：1,990 mm 門高：1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース 滲み
▼ ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
			点検項目	結果	状態	▼ デフ		
			上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ システムフロアー	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。フォグランプ左右不灯。
エンジンキー2本（キーレス付1本）。ポデーキー3本。
※R6/12走行距離253,843km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有（H28/11～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	3	4	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				4	—		
				素材：アルミ	備考：リヤ外左右再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「DS42LN-PA42」	平成28年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（2ケ不灯）。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。保冷カーテン。内張傷・削れ。観音扉内張穴あき・下部ゴム切れ。リヤ左リフレクター割れ。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-PA	平成28年
【備考】-32℃設定 +10.5℃ → -14℃ 確認（1hで）。稼働時間13678h			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E0762」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1505mm・全幅2220mm・有効長1220mm・有効幅1980mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)

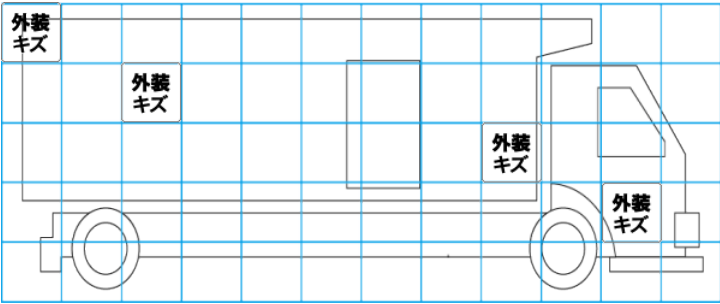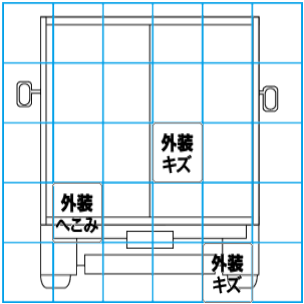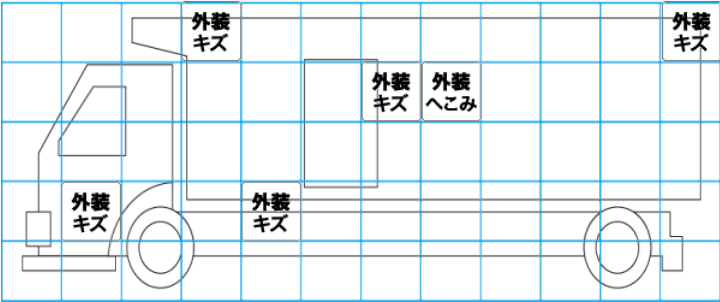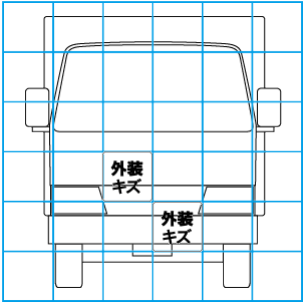

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】