

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年9月	TKG-GC7JGAA	塵芥車	GC7JGA-10159	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
304.286km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	○		作動OK、作動中警告音が鳴る
異常ランプ	◎		
オーディオ	○		アンテナ欠損
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ シートカバー付き
ヘッドライト	△	HID 左レンズ濁り、右フォ グランプ不灯
ウィンカー	○	ウィンカーOK、左スト ップランプズひび
ワイパー	○	左右アームガタ
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、キャブルーフ凹み有、室内汚れ、運転席ドア灰皿欠損、助手席ドアロック廻り破損（半ドア以上閉まらない）
記録簿 有（H27/9～R6/9）

タイヤ残量





単位：m

	1	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>245/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR096-1734S2 「H507448324」	平成26年7月
【備考】荷箱型式:R095-17301、容積9.5立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.800m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、床面補修有、荷箱ルーフ補修有、左側ハスケット			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

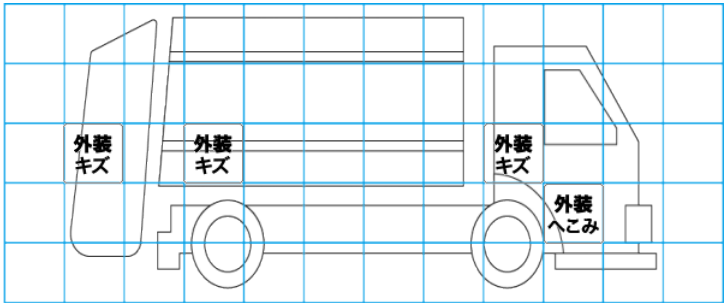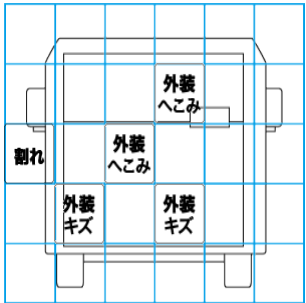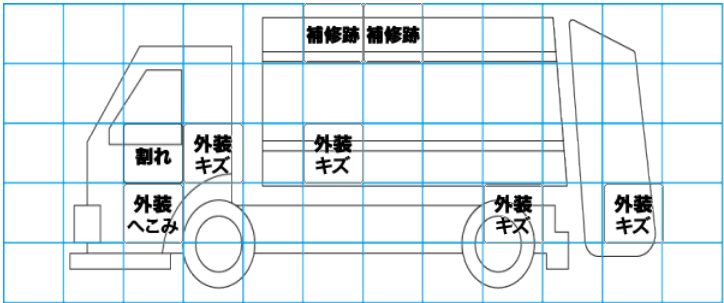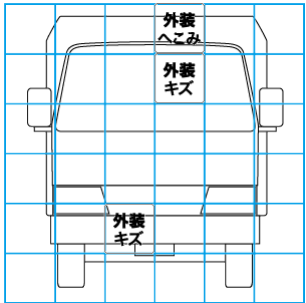

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ