

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年1月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7006131	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
489,075km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,090 mm 高: 540 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー 滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	サイドカバー、 トップカバー 滲み
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ シートカバー破れ
ヘッドライト	○	HID 左側水滴
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右側カバー割れ、左右 カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンク、 オイルホース 滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、突入防止装置上部加工、突入防止装置左右カバー欠損。フロントバンパー左側カバー欠損、エア漏れ有り

記録簿 有 (R4/4~R6/11)

タイヤ残量

単位: mm





	4	5	
	—	—	
2	5	4	4
0	4	5	5
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR

スペア	—	—	
素材：スチール	備考：スペア欠		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-761 「YK1406-001」	平成27年1月
【備考】電動コボレーン付、自重計、右側ステンレス工具箱、スコップ掛け、作業灯2個（不灯）、ダンプ降下時ガタ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

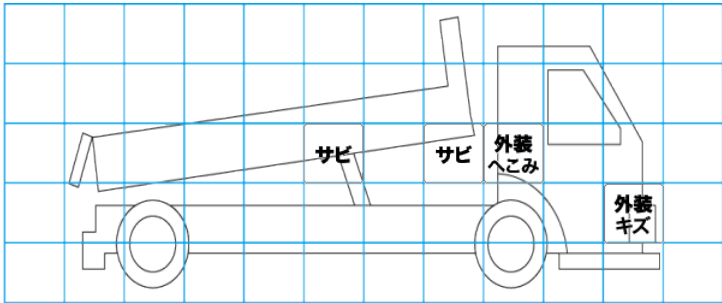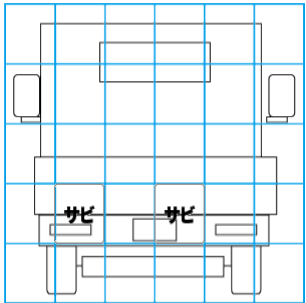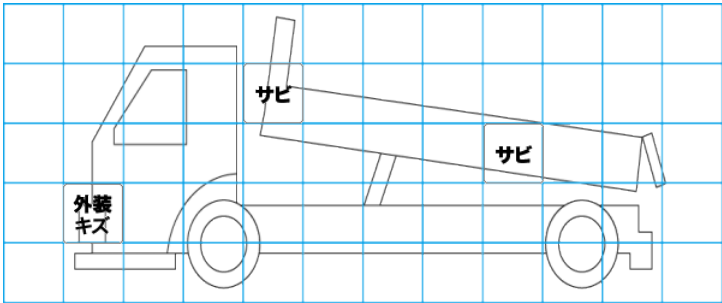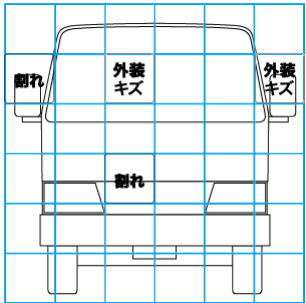

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ