

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成29年1月 | QPG-FS64VZ | アルミウィング | FS64VZ-522418-A |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 384,325km | 380PS/279KW | A/T イノマツ 12速 | エア | 長: 9,640 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|--------------------------|-----------|----|-------------------------|--------|----|-------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ○ | 遠心分離フィルター | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ○ | インタークーラーホース オイルクーラー漏れ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | △ | 注意カモニター、左右 スピーカー配線断線 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | ナビ併用 | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ○ | リヤエアサス、ひび |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L 300L |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア抜け | ◎ | | デフ | | | 異音 | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | デフロック | ◎ | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り、アイドリングストップ付、冷却水量ランプ点灯
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、ボディキー1本 (固着の為使用不可)

記録簿 有 (R4/4~R6/5)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 0 | 3 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 1 | 0 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | | | | スペア | | | |
| | | | | 素材: スチール 備考: スペア欠品 | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|------|----------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| | パブコ | 6Z9A4808 | 平成29年 |
| 【備考】 引出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、フェリーフック2対、ウイングスイッチ前後2対、煽り内キズ削れ穴あき有、右観音扉、下部ヒンジ曲がり、取付部ひび、門口左下部曲がり、プロテクター割れ | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |

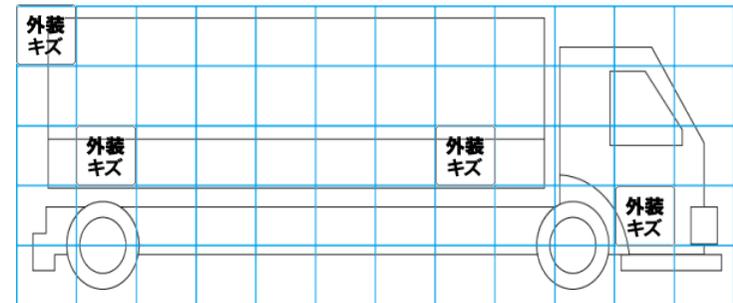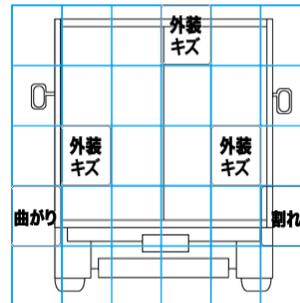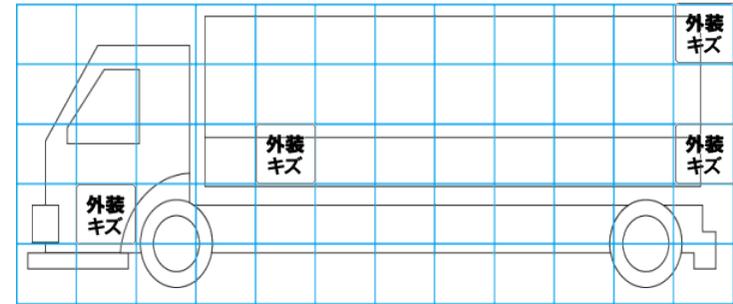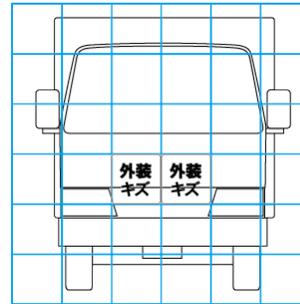

| 【外装】 | | 【ボデー内】 | | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |