

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年6月	TKG-MK38L	冷凍ウィング	MK38L-13028
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
358,764km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,030 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,060 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ステア曲がり
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ:汚れ有り。ボディ看板跡。フロントバンパー錆大。ボディ前上部コーナーキャップ割れ。エアクリーナーダクト取付ブラケット不良。エンジンキー3本、ボディキー1本。  
 ※H30/02月:走行158,052km時クラッチOH済(記録簿有り)  
**記録簿** 有(H30/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2	225/90R17.5	225/90R17.5				
—	—	—	—				
4	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	スペア	225/90R17.5	—			
素材:アルミ		備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本フルハーフ	R-MWSF3Q306250B 「W6D7491」	平成26年
【備考】断熱:フロント75mm サイド30mm ルーフ40mm 床50mm リヤ50mm。(フルハーフ確認済み) LED庫内灯3個。ラッシングレール1段。水抜き穴なし。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS40A-L2 「46140016513L」	平成26年
【備考】-5℃設定。1Hで26.0→5.0℃確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

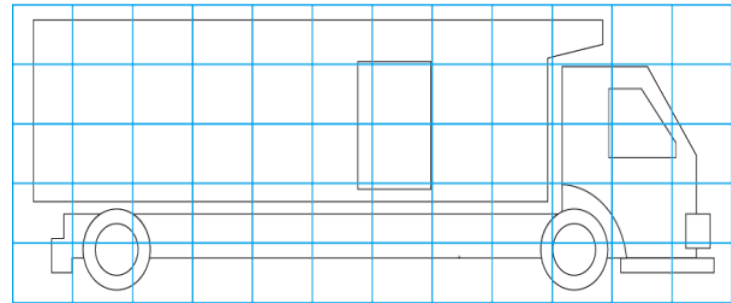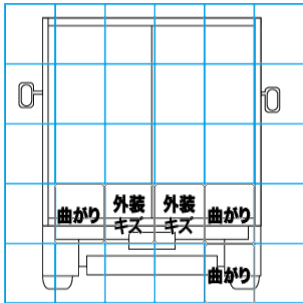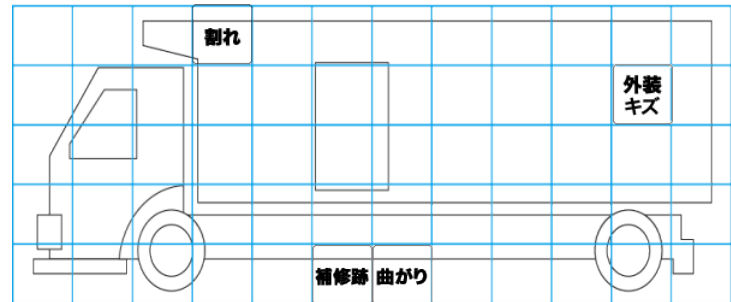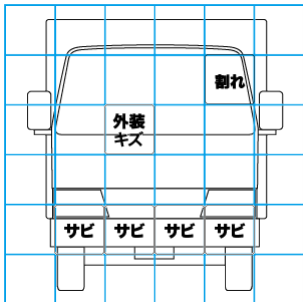

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ