

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年11月	2PG-CD5CA	冷凍バン	JNCMBO2C2JU036019
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
553.463km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,360 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,110 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ カタ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカ	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。運転席灰皿蓋割れ欠品。フロント左ショックアブソーバー油滲み。エンジンキー2本、ボディキー4本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無○





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
—	—		
12	12	10	9
6	6	6	6
スペア	13	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	295/80R22.5		—

素材: スチール 備考: フロント・リヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	LA180428	平成30年8月
【備考】断熱サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダレール4列。水抜き穴前方1ヶ、後方2ヶ。LED庫内灯付。リヤエバ下高さ2150mm。左側面サイド扉付。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	サーモキング	UT-1200 「GLW1154569」	平成30年
【備考】2エバ。-29℃設定 +16.4℃ → -12.2℃ (1h確認)			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MRA2 「18T070401N」	平成30年
【備考】PG寸法: 全長1580mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2210mm。ラジコン欠品。カートストッパー収納不良(ロック固着)。プラットホーム裏面曲がり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)

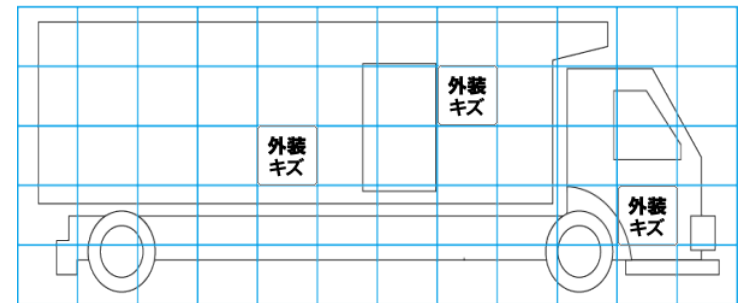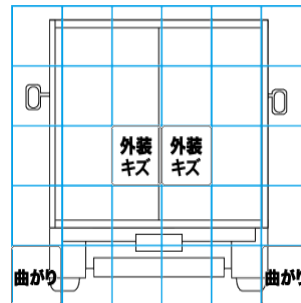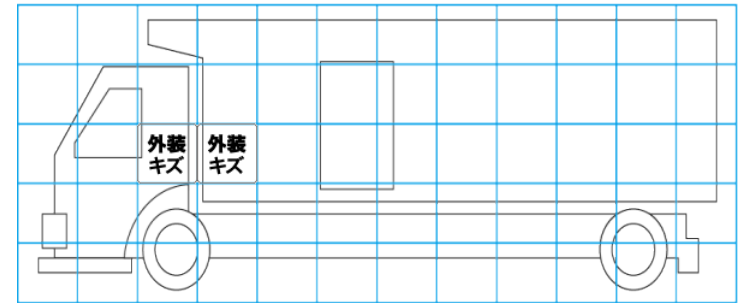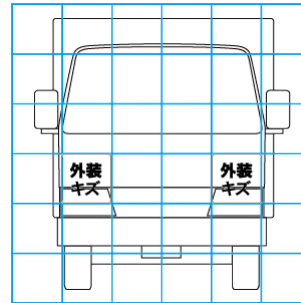

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ