

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成29年9月 | 2RG-FRR90T2 | アルミ平 | FRR90-7122235 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 325,283km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 5,940 mm 幅: 2,400 mm 高: 480 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|------|--------|----|-----------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ○ | 左ドアレンズキズ |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | △ | 左ステア折れ |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ○ | 操作不良 | リーフサス | ○ | シャックル摩耗 フロント |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | ステンレス 300L |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。アンダーミラー取付割れ・サイドアンダー欠品。ルーフヘコミ有。看板レンズ欠品。E/Gキー2本、燃料タンクキー2本、ドアキー1本。





記録簿 有 (H29/12~R5/12)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 7 | 3 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スベア | | — | — | スベア | | — | — |

素材: スチール 備考: スベア欠品

| 上物仕様 | | | |
|---|------|----------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | 不明 | | |
| 【備考】 床丸カンフック5対。スタンション穴7対。アーチ型スタンション3本。作業灯2ヶ。前立て収納付。リヤ煽り高さ580mm。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア可) |

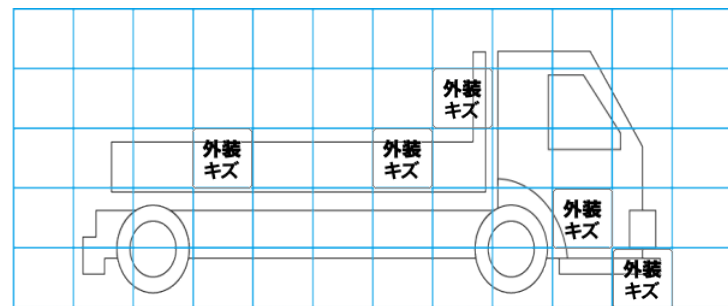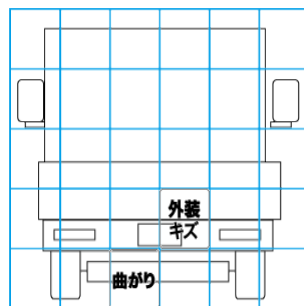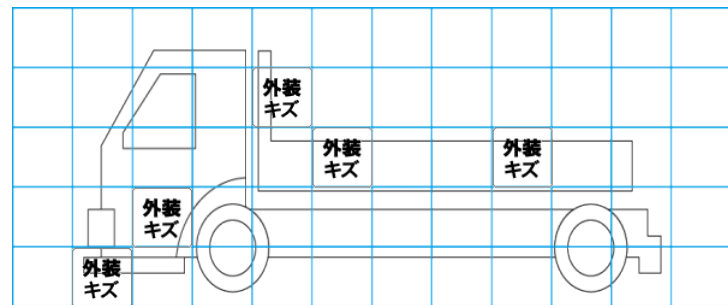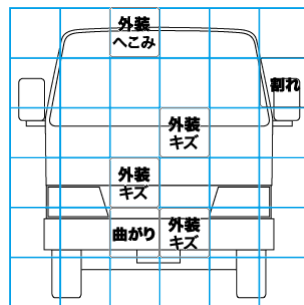

【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】